


★中望CAD机械版旋转剖如何添加旋转符号与视图比例


问题描述：

使用中望机械【剖切线】功能，创建有角度的剖视符号与剖面标签，在剖面标签里如何添加旋转符号与视图比例？

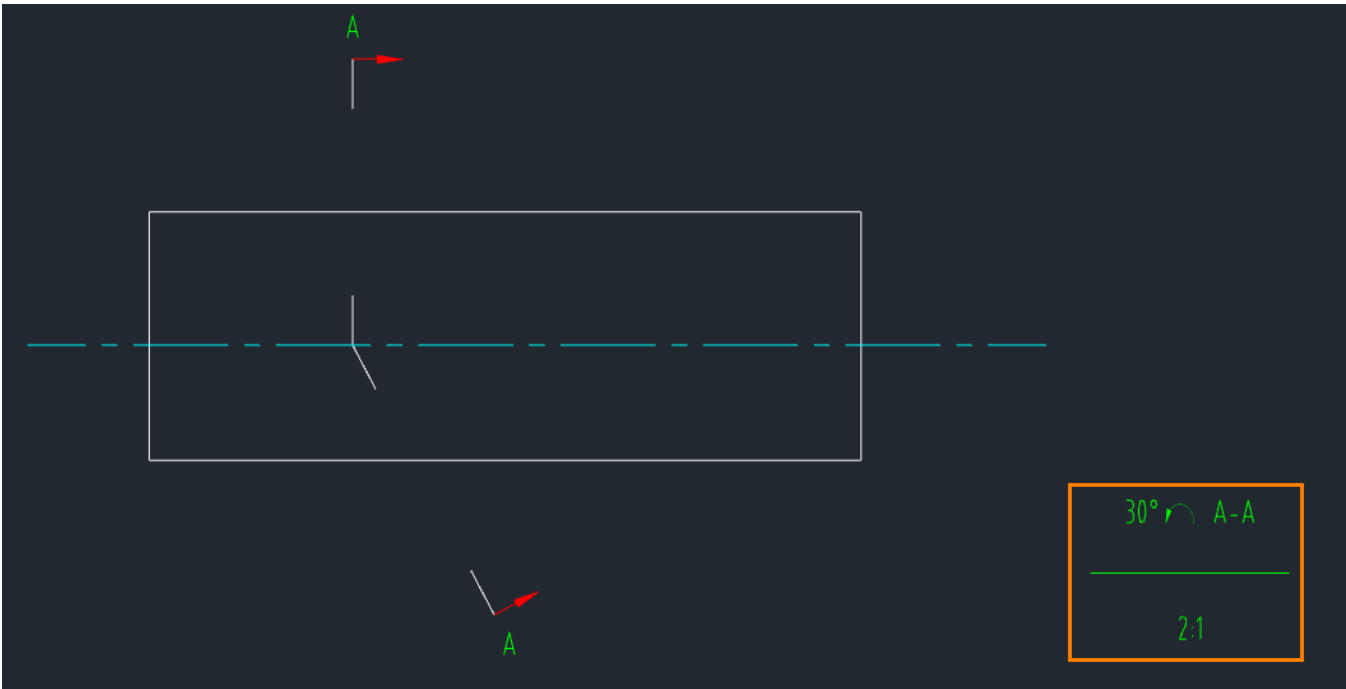

步骤指引：

1. 使用中望机械【剖切线】功能，创建旋转剖，根据命令行提示，进入“剖切符号”对话框，输入视图比例：

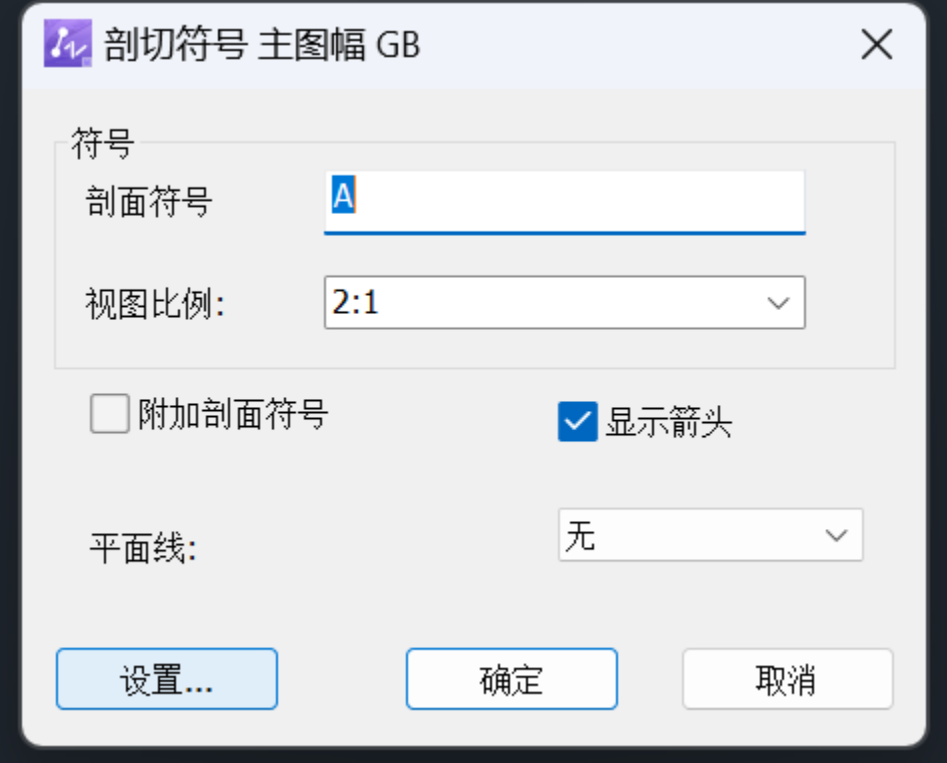


2. 点击【设置】按钮，打开剖切符号设置对话框，在【标签样式】里，可以通过代码语句来组合要显示的内容。
如要显示旋转30° 的剖视符号与视图比例，标签样式里应这样写：30%`d {\fTHCADSyms;n}` [SECTION_LABEL_FIRST]-[SECTION_LABEL_LAST]\P


{\H2x;\W10;-}\P[SECTION_LABEL_SCALE]

其中“30%%d”代表30°，“{\fTHCADSyms;n}”代表旋转符号。

{\H2x;\W10;-}是中间换行横线的大小和长度，H越大线越长但上下的距离也大，W最大就是10，越小线越短。

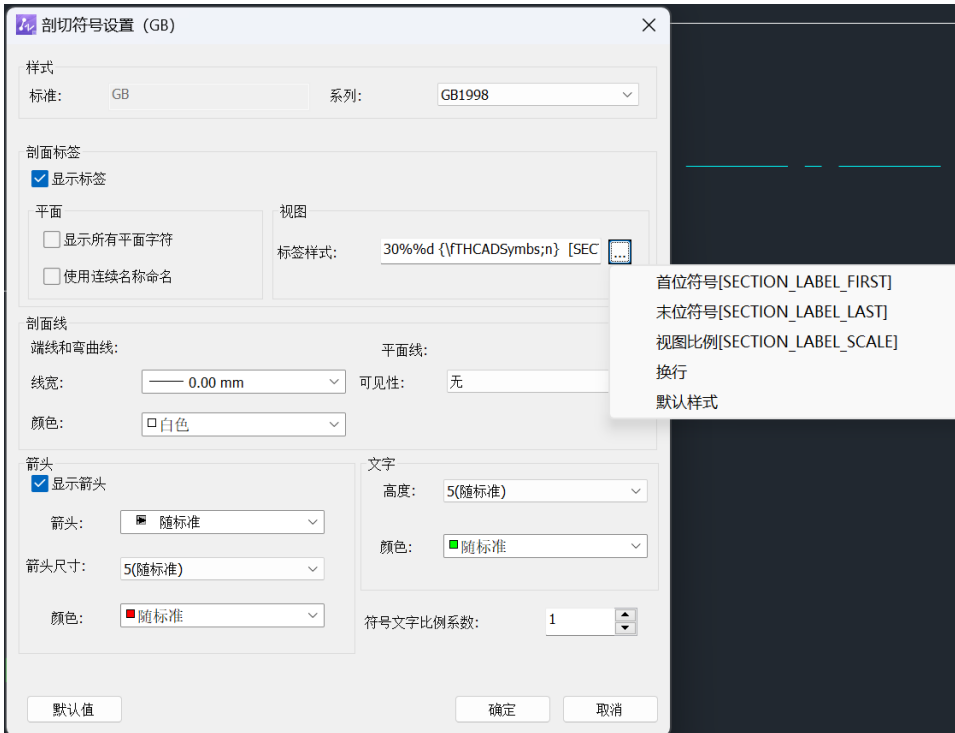

3. 点击【确定】，指定视图名称的原点，生成剖面标签，如下图所示。

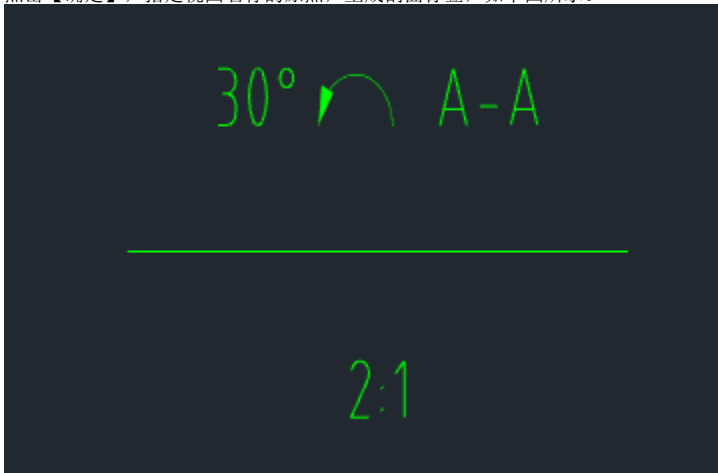

英文空间链接

★How to add rotation symbols and view scales in ZWCAD MFG

★中望CAD机械版旋转剖如何添加旋转符号与视图比例：<https://confluence.zwcad.com/pages/viewpage.action?pageId=174183164>